



## 耐德石英地板上光指南

地板在上光之前一定要确认地板是否已彻底清洁和经过起蜡处理(如果需要的), 确认工作区域已经设置指示标志, 可以参考起蜡规范。

**注意:** 以下是地板上光的通用指南。为达到最佳效果, 请严格遵循上光剂制造商的产品使用说明。

- 1、使用羊毛地垫的自动地板抛光机或使用人造纤维的拖把。在商业场合最常用的操作方法是利用拖把和水桶进行上光。为了避免地面上光过程被污染, 建议使用新的人造纤维拖把, 最好拖把样式是专业为上光设计的。
- 2、倒入上光剂前在拖把桶里垫一层塑性膜, 这将避免产品污染, 同时也有助于清洁。
- 3、把上光剂加入水桶中, 不要稀释。把拖把的布头浸泡在溶液中。避免让手与溶液接触, 轻轻搅拌, 同时让布头完全吸收(约 15 秒)溶液。
- 4、把拖把提到水桶之上, 让剩余的溶液从拖把头上流出。注意: 不要拧拖把, 过于拧干容易使拖把内的上光剂吸附空气形成起泡, 导致效果不好。
- 5、作为最有效和最高效率的地板上光方法--划“8 字形”的方式, 作为一个标准建议应用在上光上。在涂下一层前, 确定先前涂的外层已变干(接触无黏性)至少 15-30 分钟, 涂 4 层即可产生最佳光泽和耐久性。
- 6、在每一遍上光之间要保留足够的干燥时间, 不能使用电风扇加速空气对流或热风机烘烤, 强对流烘烤容易导致上光剂干燥不均匀, 容易导致脱层而使上光失败。干燥时间由多种因素决定, 湿度和温度、通风效果和涂膜厚度等都会影响干燥时间。
- 7、如果上光过程中上光剂被污染, 应及时处理掉水桶里被污染的上光剂并更换新的拖把头, 决不能将废弃的上光剂倒回原包装, 对于废弃的上光剂要妥善处理。
- 8、用湿拖布和中性清洁剂为已抛光过的地板做保养。通行量大的区域, 可根据需要再次上光。如果要保持光泽, 可通过喷洒抛光剂通过抛光机抛光。